

Tabulka chybových hlášení pro vozy ► 09. 97 (1. generace komfort systému)**Upozornění:**

- ♦ V tabulce jsou uvedeny všechny závady, které řídící jednotka komfortního systému (J393) rozpoznává, a které diagnostický přístroj V.A.G 1552 zobrazuje systémem 5-místných čísel.
- ♦ Dříve než se přistoupí k výměně dílu, který byl diagnostikován jako vadný, je třeba zkontrolovat podle elektrického schématu připojení vodičů a správné ukostření.

- ♦ Zkontrolovat všechny svorkovnice na reléovém bloku.
- ♦ Po provedené opravě je nutno pokaždé znovu pomocí diagnostického přístroje V.A.G 1552 provést výplň paměti závad a paměť vymazat.
- ♦ V tabulce závad se může ještě dodatečně objevit druhá závada.

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00000 Nezjištěna žádná závada	Pokud se po provedené opravě zobrazí "Nezjištěna žádná závada" je vlastní diagnostika ukončena.	
65535 Vadná řídící jednotka	♦ vadná řídící jednotka ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– vyměnit řídící jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu
00668 Palubní napětí svorka 30 signál příliš malý	♦ vybitý akumulátor ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– nabít akumulátor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu
00849 Kontakt S nedefinovaný stav spínače	♦ svorka 15 v pořádku, kontakt S vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 10 ⇒ strana 01-38 – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu
00928 Zamykací jednotka CZ, strana řidiče - F220 nesmyslný signál	♦ zamykací jednotka je vadná ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ a dveří řidiče ♦ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání	– vyměnit zamykací jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00929 Zamykací jednotka CZ, strana SJ - F221 nesmyslný signál	♦ zamykací jednotka je vadná ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ a dveří spolujezdce ♦ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání	– vyměnit zamykací jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod
00930 Zamykací jednotka CZ, LZ - F 222 nesmyslný signál	♦ zamykací jednotka je vadná ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ a levých zadních dveří ♦ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání	– vyměnit zamykací jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod
00931 Zamykací jednotka CZ, PZ - F223	♦ zamykací jednotka je vadná ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ a pravých zadních dveří ♦ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání	– vyměnit zamykací jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod
00932 Motor spouštění oken řidiče - V147 nesmyslný signál	♦ vadný motor ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ ve dveřích řidiče ♦ těžký chod mechaniky spouštěče oken	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod
00933 Motor spouštění oken SJ - V148 nesmyslný signál	♦ vadný motor ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ ve dveřích spolujezdce ♦ těžký chod mechaniky spouštěče oken	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00934 Motor spouštění oken LZ - V26 nesmyslný signál	♦ vadný motor ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ v levých zadních dveřích ♦ těžký chod mechaniky spouštěče oken	- vyměnit motor - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod
00935 Motor spouštění oken PZ - V27 nesmyslný signál	♦ vadný motor ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ v pravých zadních dveřích ♦ těžký chod mechaniky spouštěče oken	- vyměnit motor - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod
00936 Spínač spouštění oken SJ - E107 nesmyslný signál zkrat na plus	♦ spínač je vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	- vyměnit spínač - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 005 ⇒ strana 01-35
00937 Spínač spouštění oken LZ - E52 nesmyslný signál zkrat na plus	♦ spínač je vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	- vyměnit spínač - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 008 ⇒ strana 01-37
00938 Spínač spouštění oken PZ - E54 nesmyslný signál zkrat na plus	♦ spínač je vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	- vyměnit spínač - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 007 ⇒ strana 01-36

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00939 Motor nastavení zrcátka řidiče - V149	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí ve dveřích řidiče	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí
00940 Motor nastavení zrcátka SJ - V150	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí ve dveřích spolujezdce	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí
00943 Vyhřívání zrcátka řidiče - Z4	♦ vyhřívání zrcátka vadné ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí ve dveřích řidiče	– vyměnit zrcátko – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí
00944 Vyhřívání zrcátka SJ - Z5	♦ vyhřívání zrcátka (spolujezdce) vadné ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí ve dveřích spolujezdce	– vyměnit zrcátko – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí
00945 Snímač nárazu - G190 Zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – výstup je též měřitelný pomocí diagnostiky akčních členů airbagu ⇒ strana 01-8
00946 Vnitřní světlo Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadné vnitřní osvětlení nebo některé z čtecích osvětlení	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – vyměnit osvětlení

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00947 Spínač dálkového odemykání zadní kapoty Zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – vyměnit spínač
00948 Signál zavírání posuvné střechy Zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00949 Motor CZ zadní kapoty LOCK (zamknuto) nedefinovaný stav spínače	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadná mechanika ovládání zámku	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku
00950 Motor CZ zadní kapoty UNLOCK (odemknuto) nedefinovaný stav spínače	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadná mechanika ovládání zámku	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku
00951 Relé motoru dálk. odemykání zad. kap. - J398 Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00952 Signál dveře řidiče otevřené Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00953 Časové omezení vnitřního světla nedefinovaný stav spínače	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ závada	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – vyměnit vnitřní světla

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00954 Relé svorka 50 Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00955 Klíček 1 překročena horní mez přizpůsob.	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-39 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-41
00956 Klíček 2 překročena horní mez přizpůsob.	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-39 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-41
00957 Klíček 3 překročena horní mez přizpůsob.	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-39 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-41
00958 Klíček 4 překročena horní mez přizpůsob.	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-39 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-41
00960 Spínač klíčku CZ strana řidiče nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ spínač je vadný	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-35 – vyměnit spínač
00961 Spínač klíčku CZ strana SJ zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ spínač je vadný	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-36 – spínač vyměnit

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01330 ŘJ komfortních funkcí vadná bez komunikace	♦ řídící jednotka je vadná ♦ závada v komunikačním vedení mezi ŘJ	– řídící jednotku vyměnit – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – zkontrolovat vedení mezi ŘJ dle el. schématu ⇒ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa
01331 ŘJ dveří řidiče -J386 vadná bez komunikace	♦ řídící jednotka je vadná ♦ závada v komunikačním vedení mezi ŘJ	– řídící jednotku vyměnit – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – zkontrolovat vedení mezi ŘJ dle el. schématu ⇒ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa
01332 ŘJ dveří SJ -J387 vadná bez komunikace	♦ řídící jednotka je vadná ♦ závada v komunikačním vedení mezi ŘJ	– řídící jednotku vyměnit – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – zkontrolovat vedení mezi ŘJ dle el. schématu ⇒ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa
01333 ŘJ LZ dveří -J388 vadná bez komunikace	♦ řídící jednotka je vadná ♦ závada v komunikačním vedení mezi ŘJ	– řídící jednotku vyměnit – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – zkontrolovat vedení mezi ŘJ dle el. schématu ⇒ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa
01334 ŘJ PZ dveří -J389 vadná bez komunikace	♦ řídící jednotka je vadná ♦ závada v komunikačním vedení mezi ŘJ	– řídící jednotku vyměnit – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – zkontrolovat vedení mezi ŘJ dle el. schématu ⇒ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa

Platí pro vozy ► 09. 97 (1. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01362 Spínač otevírání zadní kapoty -F124 zavřít zkrat na kostru	♦ těžký chod ovládání nebo vložky zámku ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	- přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku - vyměnit vložku zámku - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-38
01389 Spínač otevírání zadní kapoty otevřít zkrat na kostru	♦ těžký chod ovládání nebo vložky zámku ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	- přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku - vyměnit vložku zámku - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-38

Tabulka chybových hlášení pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00000 Nezjištěna žádná závada	Pokud se po provedené opravě zobrazí "Nezjištěna žádná závada" je vlastní diagnostika ukončena.	
65535 Vadná řídicí jednotka	♦ vadná řídicí jednotka ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– vyměnit řídicí jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu
00849 Kontakt S na spínači zapalování -D nedefinovaný stav spínače	♦ svorka 15 v pořádku, kontakt S vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 10 ⇒ strana 01-40.5 – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu
00912 Spínač spouštění oken LP -E40 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač okna řidiče ♦ uvolněný spínač okna řidiče	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit spínač okna řidiče – zkontrolovat upevnění spínače okna – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ⇒ strana 01-40.1
00913 Spínač spouštění oken LP řidič -E81 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač okna spolujezdce ♦ uvolněný spínač okna spolujezdce	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit spínač okna spolujezdce – zkontrolovat upevnění spínače okna – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ⇒ strana 01-40.1
00914 Spínač spouštění oken LZ řidič -E53 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač okna levých zadních dveří ♦ uvolněný spínač okna levých zadních dveří	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit spínač okna levých zadních dveří – zkontrolovat upevnění spínače okna – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ⇒ strana 01-40.1
00915 Spínač spouštění oken PZ -E55 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač okna pravých zadních dveří ♦ uvolněný spínač okna pravých zadních dveří	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit spínač okna levých zadních dveří – zkontrolovat upevnění spínače okna – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ⇒ strana 01-40.1

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00928 Zamykací jednotka CZ, strana řidiče - F220 nesmyslný signál chybné vybavení	◆ zamykací jednotka je vadná ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ a dveří řidiče ◆ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání ◆ namontován jiný typ zamykací jednotky ¹⁾	- načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-40.2 - vyměnit zamykací jednotku - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod - vyměnit zamykací jednotku
00929 Zamykací jednotka CZ, strana SJ - F221 nesmyslný signál chybné vybavení	◆ zamykací jednotka je vadná ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ a dveří spolujezdce ◆ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání ◆ namontován jiný typ zamykací jednotky ¹⁾	- načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-40.3 - vyměnit zamykací jednotku - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod - vyměnit zamykací jednotku
00930 Zamykací jednotka CZ, LZ - F 222 nesmyslný signál chybné vybavení	◆ zamykací jednotka je vadná ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ a levých zadních dveří ◆ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání ◆ namontován jiný typ zamykací jednotky ¹⁾	- načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 008 ⇒ strana 01-40.4 - vyměnit zamykací jednotku - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod - vyměnit zamykací jednotku
00931 Zamykací jednotka CZ, PZ - F223 nesmyslný signál chybné vybavení	◆ zamykací jednotka je vadná ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ a pravých zadních dveří ◆ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání ◆ namontován jiný typ zamykací jednotky ¹⁾	- načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 007 ⇒ strana 01-40.4 - vyměnit zamykací jednotku - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod - vyměnit zamykací jednotku

¹⁾ Pro země se zvláštními předpisy, jiná funkce Safe

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00932 Motor spouštění oken řidiče - V147 nesmyslný signál žádné nebo chybné nastavení	◆ vadný motor ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ ve dveřích řidiče ◆ těžký chod mechaniky spouštěče oken ¹⁾ ◆ chybějící nebo špatně nastavený mechanismus spouštění okna	- vyměnit motor - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod ¹⁾ - zkontrolovat a nastavit mechanismus spouštění okna ⇒ Karoserie-montážní práce; Skupina oprav 57
00933 Motor spouštění oken SJ - V148 nesmyslný signál žádné nebo chybné nastavení	◆ vadný motor ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ ve dveřích spolujezdce ◆ těžký chod mechaniky spouštěče oken ¹⁾ ◆ chybějící nebo špatně nastavený mechanismus spouštění okna	- vyměnit motor - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod ¹⁾ - zkontrolovat a nastavit mechanismus spouštění okna ⇒ Karoserie-montážní práce; Skupina oprav 57
00934 Motor spouštění oken LZ - V26 nesmyslný signál žádné nebo chybné nastavení	◆ vadný motor ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ v levých zadních dveřích ◆ těžký chod mechaniky spouštěče oken ¹⁾ ◆ chybějící nebo špatně nastavený mechanismus spouštění okna	- vyměnit motor - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod ¹⁾ - zkontrolovat a nastavit mechanismus spouštění okna ⇒ Karoserie-montážní práce; Skupina oprav 58

¹⁾ Případně přezkoušet chod okna ve vodicích drážkách

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00935 Motor spouštění oken PZ - V27 nesmyslný signál žádné nebo chybné nastavení	♦ vadný motor ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ v pravých zadních dveřích ♦ těžký chod mechaniky spouštěče oken ¹⁾ ♦ chybějící nebo špatně nastavený mechanismus spouštění okna	- vyměnit motor - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet napájecí napětí - přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod ¹⁾ - zkontrolovat a nastavit mechanismus spouštění okna ⇒ Karoserie-montážní práce; Skupina oprav 58
00936 Spínač spouštění oken SJ - E107 nesmyslný signál ²⁾ zkrat na plus	♦ spínač je vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ uvolněný spínač	- vyměnit spínač - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - zkontrolovat upevnění spínače - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 005 ⇒ strana 01-40.3
00937 Spínač spouštění oken LZ - E52 nesmyslný signál ²⁾ zkrat na plus	♦ spínač je vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ uvolněný spínač	- vyměnit spínač - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - zkontrolovat upevnění spínače - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 008 ⇒ strana 01-40.4
00938 Spínač spouštění oken PZ - E54 nesmyslný signál ²⁾ zkrat na plus	♦ spínač je vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ uvolněný spínač	- vyměnit spínač - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - zkontrolovat upevnění spínače - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 007 ⇒ strana 01-40.4
00939 Motory nastavení zrcátka řidiče - V149	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí ve dveřích řidiče	- vyměnit motor - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet napájecí napětí

¹⁾ Případně přezkoušet chod okna ve vodicích drážkách²⁾ Chyba nastane, když je spínač stisknut déle jak 5 minut v kterémkoliv směru, nebo když je signál přítomen pro oba směry současně

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00940 Motory nastavení zrcátka SJ - V150	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí ve dveřích spolujezdce	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí
00943 Vyhřívání zrcátka řidiče - Z4	♦ vyhřívání zrcátka vadné ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí ve dveřích řidiče	– vyměnit zrcátko – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí
00944 Vyhřívání zrcátka SJ - Z5	♦ vyhřívání zrcátka (spolujezdce) vadné ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí ve dveřích spolujezdce	– vyměnit zrcátko – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí
00945 Snímač nárazu - G190 Zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – výstup je též měřitelný pomocí diagnostiky akčních členů airbagu ⇒ strana 01-8
00946 Vnitřní světlo - W Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadné vnitřní osvětlení nebo některé z čtecích osvětlení	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – vyměnit osvětlení
00948 Signál zavírání posuvné střechy Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00949 Motor CZ zadní kapoty LOCK (zamknuto) nesmyslný signál	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadná mechanika ovládání zámku	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00950 Motor CZ zadní kapoty UN-LOCK (odemknuto) nesmyslný signál	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadná mechanika ovládání zámku	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku
00952 Signál dveře řidiče otevřené Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00953 Časové omezení vnitřního světla nesmyslný signál	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybně zapojení vnitřních světel a čtecí lampičky ♦ závada	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – vyměnit vnitřní světla
00954 Relé svorka 50 Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00955 Klíček 1 překročena horní mez přizpůsob.	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.7 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-41
00956 Klíček 2 překročena horní mez přizpůsob.	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.7 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-41
00957 Klíček 3 překročena horní mez přizpůsob.	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.7 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-41

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00958 Klíček 4 překročena horní mez přízpůs.	◆ klíček nepřizpůsoben ◆ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.7 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-41
01030 Tlačítko v klíčku CZ, řidič, uzamknout zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ spínač je vadný ◆ uvolněná vložka zámku	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-40.2 – vyměnit spínač – zkontrolovat vložku zámku
01031 Tlačítko v klíčku CZ, řidič, odemknout nesmyslný signál zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ spínač je vadný ◆ uvolněná vložka zámku	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-40.2 – vyměnit spínač – zkontrolovat vložku zámku
01032 Tlačítko v klíčku CZ, SJ, uzamknout zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ spínač je vadný ◆ uvolněná vložka zámku	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-40.3, zobr. pole 1 – vyměnit spínač – zkontrolovat vložku zámku
01033 Tlačítko v klíčku CZ, SJ, odemknout nesmyslný signál zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ spínač je vadný ◆ uvolněná vložka zámku	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-40.3, zobr. pole 1 – vyměnit spínač – zkontrolovat vložku zámku
01034 Spouštění oken: tep. ochrana akt., řidič	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ uvolněná nebo zatuhlá mechanika spouštění oken ◆ motor mechaniky spouštění oken jde ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-40.2 zobr. pole 2 – zkontrolovat mechaniku – zkontrolovat motor mechaniky

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01035 Spouštění oken: tep. ochrana akt., SJ	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ uvolněná nebo zatuhlá mechanika spouštění oken ◆ motor mechaniky spouštění oken jde ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-40.3, zobr. pole 2 – zkontrolovat mechaniku – zkontrolovat motor mechaniky
01036 Spouštění oken: tep. ochrana akt., LZ	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ uvolněná nebo zatuhlá mechanika spouštění oken ◆ motor mechaniky spouštění oken jde ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 008 ⇒ strana 01-40.4, zobr. pole 2 – zkontrolovat mechaniku – zkontrolovat motor mechaniky
01037 Spouštění oken: tep. ochrana akt., PZ	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ uvolněná nebo zatuhlá mechanika spouštění oken ◆ motor mechaniky spouštění oken jde ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 007 ⇒ strana 01-40.4, zobr. pole 2 – zkontrolovat mechaniku – zkontrolovat motor mechaniky
01038 Centrální zamykání, tepelná ochrana	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ zámky dveří jdou ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 014 ⇒ strana 01-40.7, zobr. pole 4 – zkontrolovat zámky dveří
01044 Řídicí jednotka chybně kódovaná	◆ použita jiná řídicí jednotka ◆ řídicí jednotka chybně kódovaná	– řídicí jednotku vyměnit – zkontrolovat kódování řídicí jednotky

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01131 Buzení ukazatelů směru jízdy přerušení/zkrat na plus zkrat na kostru	♦ žárovky jsou vadné ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– žárovku vyměnit – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
01134 Poplašná houkačka (H12) nedefinovaný stav spínače	♦ poplašná houkačka je vadná ♦ vadná pojistka ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– poplašnou houkačku vyměnit – vyměnit pojistku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
01135 Snímače kontroly interiéru přerušení vadný	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ snímač je vadný ♦ snímač není zapojen	– snímač vyměnit – překontrolovat zapojení – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
01141 Spínač odemykání zadních dveří (kapoty) -E165 zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ spínač odemykání zadní kapoty -E165 vadný	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – spínač odemykání zadní kapoty -E165 vyměnit
01179 Programování klíčů chybné	♦ chybně provedené přizpůsobení klíčů	– znovu programovat klíče ⇒ strana 01-41, Přizpůsobení – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 014 ⇒ strana 01-40.7, zobr. pole 1

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01328 Datová sběrnice komfortních funkcí	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadné ŘJ	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma Jsou-li vodiče v pořádku: – odpojit všechny dveře a postupně znovu zapojovat. Přitom sledovat blok naměřených hodnot – ŘJ blokující datovou sběrnici komfortních funkcí vyměnit – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.6 – vyměnit příslušné řídicí jednotky
01329 Dat. sběrnice komf. funkcí v nouzov. režimu	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma Jsou-li vodiče v pořádku: – odpojit všechny dveře a postupně znovu zapojovat. Přitom sledovat blok naměřených hodnot – ŘJ blokující datovou sběrnici komfortních funkcí vyměnit – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.6, zobr. pole 1
01330 ŘJ komfortních funkcí vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídicí jednotka je vadná ♦ bez významu ♦ chybné napájecí napětí	– řídicí jednotku vyměnit – systém je i přes zobrazovanou závadu v pořádku – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí ŘJ
01331 ŘJ dveří řidiče -J 386 vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídicí jednotka je vadná ♦ bez významu ♦ chybné napájecí napětí	– řídicí jednotku vyměnit – systém je i přes zobrazovanou závadu v pořádku – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.6, zobr. pole 2 – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí dveří řidiče

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01332 ŘJ dveří SJ - J387 vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídící jednotka je vadná ♦ bez významu ♦ chybné napájecí napětí	– řídící jednotku vyměnit – systém je i přes zobrazovanou závadu v pořádku – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.6, zobr. pole 2 – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí dveří SJ
01333 ŘJ LZ dveří -J388 vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídící jednotka je vadná ♦ bez významu ♦ chybné napájecí napětí	– řídící jednotku vyměnit – systém je i přes zobrazovanou závadu v pořádku – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.6, zobr. pole 3 – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí LZ dveří
01334 ŘJ PZ dveří -J389 vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídící jednotka je vadná ♦ bez významu ♦ chybné napájecí napětí	– řídící jednotku vyměnit – systém je i přes zobrazovanou závadu v pořádku – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.6, zobr. pole 3 – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí PZ dveří
01358 Spínač zamykání zevnitř řidiče -E150 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 005 ⇒ strana 01-40.3, zobr. pole 2

Platí pro vozy 10. 97 ➤ (2. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01362 Spínač otevírání zadní kapoty: zavírání -F124 zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ těžký chod ovládání nebo vložky zámku	- zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku - vyměnit vložku zámku - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-40.5, zobr. pole 3
01389 Spínač otevření zadní kapoty otevřít -F124 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ těžký chod ovládání nebo vložky zámku	- zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku - vyměnit vložku zámku - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-40.5, zobr. pole 3

Tabulka chybových hlášení pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
65535 136 ¹⁾ Nezjištěna žádná závada	Pokud se po provedené opravě zobrazí "Nezjištěna žádná závada" je vlastní diagnostika ukončena	
65535 000 ¹⁾ Vadná řídicí jednotka	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ řídicí jednotka CZ je vadná	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit řídicí jednotku CZ
00849 Kontakt S na spínači zapalování -D nedefinovaný stav spínače	♦ svorka 15 v pořádku, kontakt S vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-40.9 – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu
00912 Spínač spouštění oken LP -E40 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač okna řidiče ♦ uvolněný spínač okna řidiče	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit spínač okna řidiče – zkontrolovat upevnění spínače okna – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ⇒ strana 01-40.9
00913 Spínač spouštění oken LP řidič -E81 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač okna spolujezdce ♦ uvolněný spínač okna spolujezdce	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit spínač okna spolujezdce – zkontrolovat upevnění spínače okna – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ⇒ strana 01-40.9
00914 Spínač spouštění oken LZ řidič -E53 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač okna levých zadních dveří ♦ uvolněný spínač okna levých zadních dveří	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit spínač okna levých zadních dveří – zkontrolovat upevnění spínače okna – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ⇒ strana 01-40.9

¹⁾ Index zobrazující druh chyby.

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00915 Spínač spouštění oken PZ -E55 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadný spínač okna pravých zadních dveří ♦ uvolněný spínač okna pravých zadních dveří	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – vyměnit spínač okna levých zadních dveří – zkontrolovat upevnění spínače okna – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ⇒ strana 01-40.9
00928 Zamykací jednotka CZ, strana řidiče - F220 nesmyslný signál chybné vybavení	♦ zamykací jednotka je vadná ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ a dveří řidiče ♦ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání ♦ namontován jiný typ zamykací jednotky ¹⁾	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-40.9 – vyměnit zamykací jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod – vyměnit zamykací jednotku
00929 Zamykací jednotka CZ, strana SJ - F221 nesmyslný signál chybné vybavení	♦ zamykací jednotka je vadná ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ a dveří spolujezdce ♦ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání ♦ namontován jiný typ zamykací jednotky ¹⁾	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-40.9 – vyměnit zamykací jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod – vyměnit zamykací jednotku
00930 Zamykací jednotka CZ, LZ - F 222 nesmyslný signál chybné vybavení	♦ zamykací jednotka je vadná ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybí napájecí napětí CZ a levých zadních dveří ♦ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání ♦ namontován jiný typ zamykací jednotky ¹⁾	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 008 ⇒ strana 01-40.9 – vyměnit zamykací jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod – vyměnit zamykací jednotku

¹⁾ Pro země se zvláštními předpisy, jiná funkce Safe

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00931 Zamykací jednotka CZ, PZ - F223 nesmyslný signál chybné vybavení	◆ zamykací jednotka je vadná ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ a pravých zadních dveří ◆ těžký chod zamykací jednotky a dílů ovládání ◆ namontován jiný typ zamykací jednotky ¹⁾	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 007 ⇒ strana 01-40.9 – vyměnit zamykací jednotku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod – vyměnit zamykací jednotku
00932 Motor spouštění oken řidiče - V147 nesmyslný signál žádné nebo chybné nastavení	◆ vadný motor ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ ve dveřích řidiče ◆ těžký chod mechaniky spouštěče oken ²⁾ ◆ chybějící nebo špatně nastavený mechanismus spouštění okna	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod ²⁾ – zkontrolovat a nastavit mechanismus spouštění okna ⇒ Karoserie-montážní práce; Skupina oprav 57
00933 Motor spouštění oken SJ - V148 nesmyslný signál žádné nebo chybné nastavení	◆ vadný motor ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ ve dveřích spolujezdce ◆ těžký chod mechaniky spouštěče oken ²⁾ ◆ chybějící nebo špatně nastavený mechanismus spouštění okna	– vyměnit motor – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schématu – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod ²⁾ – zkontrolovat a nastavit mechanismus spouštění okna ⇒ Karoserie-montážní práce; Skupina oprav 57

¹⁾ Pro země se zvláštními předpisy, jiná funkce Safe²⁾ Případně přezkoušet chod okna ve vodicích drážkách

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00934 Motor spouštění oken LZ - V26 nesmyslný signál žádné nebo chybné nastavení	◆ vadný motor ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ v levých zadních dveřích ◆ těžký chod mechaniky spouštěče oken ¹⁾ ◆ chybějící nebo špatně nastavený mechanismus spouštění okna	– vyměnit motor spouštění oken – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod ¹⁾ – zkontrolovat a nastavit mechanismus spouštění okna ⇒ Karoserie-montážní práce; Skupina oprav 58
00935 Motor spouštění oken PZ - V27 nesmyslný signál žádné nebo chybné nastavení	◆ vadný motor ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí CZ v pravých zadních dveřích ◆ těžký chod mechaniky spouštěče oken ¹⁾ ◆ chybějící nebo špatně nastavený mechanismus spouštění okna	– vyměnit motor spouštění oken – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet napájecí napětí – přezkoušet mechaniku a uvolnit její chod ¹⁾ – zkontrolovat a nastavit mechanismus spouštění okna ⇒ Karoserie-montážní práce; Skupina oprav 58
00936 Spínač spouštění oken SJ - E107 nesmyslný signál ²⁾ zkrat na plus	◆ spínač je vadný ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ uvolněný spínač	– vyměnit spínač spouštění oken – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – zkontrolovat upevnění spínače – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 005 ⇒ strana 01-40.9
00937 Spínač spouštění oken LZ - E52 nesmyslný signál ²⁾ zkrat na plus	◆ spínač je vadný ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ uvolněný spínač	– vyměnit spínač spouštění oken – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – zkontrolovat upevnění spínače – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 008 ⇒ strana 01-40.9

¹⁾ Případně přezkoušet chod okna ve vodičích drážkách

²⁾ Chyba nastane, když je spínač stisknut déle jak 5 minut v kterémkoliv směru, nebo když je signál přítomen pro oba směry současně

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfortsystému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00938 Spínač spouštění oken PZ - E54 nesmyslný signál ¹⁾ zkrat na plus	◆ spínač je vadný ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ uvolněný spínač	- vyměnit spínač spouštění oken - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - zkontrolovat upevnění spínače - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 007 ⇒ strana 01-40.9
00939 Motory nastavení zrcátka řidiče -V149	◆ motor vadný ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí ve dvouřídíči	- vyměnit motor spouštění oken - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet napájecí napětí
00940 Motory nastavení zrcátka SJ -V150	◆ motor vadný ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí ve dvouřídíči	- vyměnit motor spouštění oken - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet napájecí napětí
00943 Vyhřívání zrcátka řidiče - Z4	◆ vyhřívání zrcátka vadné ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí ve dvouřídíči	- vyměnit zrcátko - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet napájecí napětí - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-40.9
00944 Vyhřívání zrcátka SJ - Z5	◆ vyhřívání zrcátka (spolujezdce) vadné ◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ chybí napájecí napětí ve dvouřídíči	- vyměnit zrcátko - zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - přezkoušet napájecí napětí - načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-40.9
00945 Snímač nárazu -G190 Zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice	- zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - výstup je též měřitelný pomocí diagnostiky akčních členů airbagu ⇒ strana 01-9

¹⁾ Chyba nastane, když je spínač stisknut déle jak 5 minut v kterémkoliv směru nebo když je signál přítomen pro oba směry současně

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00946 Vnitřní světlo - W Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadné vnitřní osvětlení nebo některé z čtecích osvětlení	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – vyměnit osvětlení
00948 Signál zavírání posuvné střechy Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00949 Motor CZ zadní kapoty LOCK (zamknuto) nedefinovaný stav spínače	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadná mechanika ovládání zámku	– vyměnit motor centrálního zamykání – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku
00950 Motor CZ zadní kapoty UNLOCK (odemknuto) nedefinovaný stav spínače	♦ motor vadný ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadná mechanika ovládání zámku	– vyměnit motor centrálního zamykání – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku
00952 Signál dveře řidiče otevřené Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00953 Časové omezení vnitřního světla nesmyslný signál	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ chybně zapojení vnitřních světel a čtecí lampičky ♦ závada	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – vyměnit vnitřní světla

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfortsystému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
00954 Relé svorka 50 Zkrat na plus	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
00955 Klíček 1 překročena horní mez přizpůsobení	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.9 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-44.4
00956 Klíček 2 překročena horní mez přizpůsobení	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.9 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-44.4
00957 Klíček 3 překročena horní mez přizpůsobení	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.9 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-44.4
00958 Klíček 4 překročena horní mez přizpůsobení	♦ klíček nepřizpůsoben ♦ klíč byl použit víc jak 200x mimo rozsah příjmu	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.9 – provést přizpůsobení ⇒ strana 01-44.4

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfortsystemu)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01030 Tlačítko v klíčku CZ, řidič, uzamknout zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ spínač je vadný ◆ uvolněná vložka zámku	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-40.9 – vyměnit spínač – zkontrolovat vložku zámku
01031 Tlačítko v klíčku CZ, řidič, odemknout nesmyslný signál zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ spínač je vadný ◆ uvolněná vložka zámku	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-40.9 – vyměnit spínač – zkontrolovat vložku zámku
01032 Tlačítko v klíčku CZ, SJ, uzamknout zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ spínač je vadný ◆ uvolněná vložka zámku	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 1 – vyměnit spínač – zkontrolovat vložku zámku
01033 Tlačítko v klíčku CZ, SJ, odemknout nesmyslný signál zkrat na kostru	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ spínač je vadný ◆ uvolněná vložka zámku	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 1 – vyměnit spínač – zkontrolovat vložku zámku
01034 Spouštění oken: tep. ochrana akt., řidič	◆ vadné vodiče nebo svorkovnice ◆ uvolněná nebo zatuhlá mechanika spouštění oken ◆ motor mechaniky spouštění oken jde ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 003 ⇒ strana 01-40.9 zobr. pole 2 – zkontrolovat mechaniku – zkontrolovat motor mechaniky

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfortsystému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01035 Spouštění oken: tep. ochrana akt., SJ	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ uvolněná nebo zatuhlá mechanika spouštění oken ♦ motor mechaniky spouštění oken jde ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 006 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 2 – zkontrolovat mechaniku – zkontrolovat motor mechaniky
01036 Spouštění oken: tep. ochrana akt., LZ	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ uvolněná nebo zatuhlá mechanika spouštění oken ♦ motor mechaniky spouštění oken jde ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 008 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 2 – zkontrolovat mechaniku – zkontrolovat motor mechaniky
01037 Spouštění oken: tep. ochrana akt., PZ	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ uvolněná nebo zatuhlá mechanika spouštění oken ♦ motor mechaniky spouštění oken jde ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 007 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 2 – zkontrolovat mechaniku – zkontrolovat motor mechaniky
01038 Centrální zamykání, tepelná ochrana	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ zámky dveří jdou ztěžka	– načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 014 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 4 – zkontrolovat zámky dveří
01044 Řídicí jednotka chybně kódovaná	♦ použita jiná řídicí jednotka ♦ řídicí jednotka chybně kódovaná	– řídicí jednotku vyměnit – zkontrolovat kódování řídicí jednotky

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfortsystému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01131 Buzení ukazatelů směru jízdy	♦ žárovky jsou vadné ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– žárovku vyměnit – zkontrolovat pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
01134 Poplašná houkačka (H12) nedefinovaný stav spínače vadný bez komunikace vnitřní napájení	♦ poplašná houkačka je vadná ♦ vadná pojistka ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadná siréna se zálohovým zdrojem	– poplašnou houkačku vyměnit – vyměnit pojistku – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – zkontrolovat sirénu se zálohovým zdrojem, popř. vyměnit
01135 Snímače kontroly interiéru přerušení vadný	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ snímač je vadný ♦ snímač není zapojen	– snímač vyměnit – překontrolovat zapojení – zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma
01141 Spínač odemykání zadních dveří (kapoty) -E165 zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ spínač odemykání zadní kapoty -E165 vadný	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – spínač odemykání zadní kapoty -E165 vyměnit
01179 Programování klíčků chybné	♦ chybně provedené přizpůsobení klíčků	– znovu programovat klíče ⇒ strana 01-44.4, Přizpůsobení – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 013 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 1

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfortsystému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01328 Datová sběrnice komfortních funkcí	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ vadné ŘJ	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - Jsou-li vodiče v pořádku: – odpojit všechny dveře a postupně znovu zapojovat. Přitom sledovat blok naměřených hodnot – ŘJ blokující datovou sběrnici komfortních funkcí vyměnit – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.9 – vyměnit příslušné řídicí jednotky
01329 Dat. sběrnice komf. funkcí v nouzov. režimu	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma - Jsou-li vodiče v pořádku: – odpojit všechny dveře a postupně znovu zapojovat. Přitom sledovat blok naměřených hodnot – ŘJ blokující datovou sběrnici komfortních funkcí vyměnit – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 1
01330 ŘJ komfortních funkcí vadná Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídicí jednotka je vadná ♦ chybné napájecí napětí	– řídicí jednotku vyměnit ♦ Je-li komunikační vedení mezi jednotkami nebo řídicí jednotka v pořádku: – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí ŘJ
01331 ŘJ dveří řidiče -J 386 vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídicí jednotka je vadná ♦ vadné komunikační vedení mezi jednotkami, nebo vadná jednotka ♦ chybné napájecí napětí	– řídicí jednotku vyměnit – zkontrolovat komunikační vedení mezi jednotkami podle elektrického schéma, popř. jednotky vyměnit ♦ Je-li komunikační vedení mezi jednotkami nebo řídicí jednotka v pořádku: – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 2 – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí dveří řidiče

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfort systému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01332 ŘJ dveří SJ - J387 vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídicí jednotka je vadná ♦ vadné komunikační vedení mezi jednotkami, nebo vadná jednotka ♦ chybné napájecí napětí	– řídicí jednotku vyměnit – zkontrolovat komunikační vedení mezi jednotkami podle elektrického schéma, popř. jednotky vyměnit ♦ Je-li komunikační vedení mezi jednotkami nebo řídicí jednotka v pořádku: – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 2 – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí dveří SJ
01333 ŘJ LZ dveří -J388 vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídicí jednotka je vadná ♦ vadné komunikační vedení mezi jednotkami, nebo vadná jednotka ♦ chybné napájecí napětí	– řídicí jednotku vyměnit – zkontrolovat komunikační vedení mezi jednotkami podle elektrického schéma, popř. jednotky vyměnit ♦ Je-li komunikační vedení mezi jednotkami nebo řídicí jednotka v pořádku: – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 3 – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí LZ dveří
01334 ŘJ PZ dveří -J389 vadná bez komunikace Napájecí napětí příliš vysoké Napájecí napětí příliš malé	♦ řídicí jednotka je vadná ♦ vadné komunikační vedení mezi jednotkami, nebo vadná jednotka ♦ chybné napájecí napětí	– řídicí jednotku vyměnit – zkontrolovat komunikační vedení mezi jednotkami podle elektrického schéma, popř. jednotky vyměnit ♦ Je-li komunikační vedení mezi jednotkami nebo řídicí jednotka v pořádku: – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 012 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 3 – zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat napájecí napětí PZ dveří

Platí pro vozy 08.98 ► (2,5. generace komfortsystému)

Zobrazení na V.A.G 1552	Možná příčina chyby	Způsob odstranění chyby
01335 ŘJ polohy sedadla/zrcátka řidiče bez komunikace	♦ vadné komunikační vedení mezi jednotkami, nebo vadná jednotka ♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – zkontrolovat popř. vyměnit řídící jednotku polohy sedadla/zrcátka řidiče ♦ Je-li komunikační vedení mezi jednotkami nebo řídící jednotka v pořádku: – vymazat chybovou paměť – provést kontrolu funkce – zkontrolovat komunikační vedení mezi řídícími jednotkami podle elektrického schéma
01358 Spínač zamykání zevnitř řidiče -E150 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice	– zkontrolovat vodiče, svorkovnice a pojistky podle elektrického schéma – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 005 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 2
01362 Spínač otevírání zadní kapoty: zavírání -F124 zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ těžký chod ovládání nebo vložky zámku	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku – vyměnit vložku zámku – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 3
01389 Spínač otevření zadní kapoty otevřít -F124 nesmyslný signál zkrat na kostru	♦ vadné vodiče nebo svorkovnice ♦ těžký chod ovládání nebo vložky zámku	– zkontrolovat vodiče a svorkovnice podle elektrického schéma – přezkoušet a zprovoznit mechaniku ovládání zámku – vyměnit vložku zámku – načíst blok naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 010 ⇒ strana 01-40.9, zobr. pole 3